

DDC5-CHB

Kontroler merenja težine

Uputstvo za korisnike



Bezbednosne napomene

Obavezno se pridržavajte sledećih napomena u ovom uputstvu za korisnike. Ukoliko se ne pridržavate sledećih napomena, postoji opasnost od ozbiljnih povreda ili nesreća.

- Ne koristite ovaj uredaj sa opremom koja je povezana sa održavanjem života (nuklearna energija, medic. uređaji) itd).
- Ovaj uredaj nema osigurač za svoje napajanje; instalirajte sigurnosni prekidač, kao što je osigurač, u kolo napajanja ovog uređaja.
- Ne koristite ovaj uredaj izvan njegovih specifikacija.
- Ne koristite ovaj uredaj na zapaljivim ili eksplozivnim mestima.
- Izbegavajte postavljanje ovog uređaja na vrh uređaja velikog topotnog kapaciteta (grejač, transformator, otpornik vel. snage).
- Kada je ambijentalna temperatura iznad 50°C koristite prinudno hlađenje ventilatorom ili hladnjakom, ali ne dozvolite da rashladni vazduh direktno duva u uredaj.
- Za uredaje koji se montiraju na panele preduzmite odgovarajuće mere kako biste izbegli pristup korisnika delovima pod visokim naponom, kao što su terminali napajanja.
- Instaliranje, puštanje u rad i održavanje ovog proizvoda treba da izvode kvalifikovani inženjeri i tehničari.
- Ako postoji verovatnoća da će kvar ili anomalija ovog proizvoda izazvati velike posledice po sistemu, postavite odgovarajuće eksterno zaštitno kolo kako biste sprečili eventualnu nesreću.
- Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu, osim za štetu na samom proizvodu.
- Proizvođač zadržava pravo na izmenu specifikacija ovog proizvoda bez obaveze prethodnog obaveštavanja.

1. Pregled

DDC5-CHB je ekonomičan digitalni kontroler merenja težine sa prikazima bruto vrednosti, neto vrednosti, najveće (peak) i najmanje (valley) vrednosti koje se mogu prebacivati u bilo kom trenutku.

Dva izlaza alarma.

Opcionih 6 modova alarma

Peak i valley vrednosti koriste 2 vredn.poredjenja kao vredn.praga.

Kada težina u realnom vremenu pređe peak vrednost praga, poređi se peak vrednost. Kada je težina u realnom vremenu ispod vrednosti praga najmanje vrednosti, poređi se najmanja (valley) vrednost.

Digitalni kontroler merenja ima funkcije autom.praćenja, procene stabilnosti, automatskog brisanja na nulu, itd.

Indikatorske lampice: 12 indikatorskih lampica, kao što su alarm 1, alarm 2, MOT, nula, bruto, neto, peak, valley, t, kg, g, kN.

2. Specifikacija modela

Model: DDC5-CHB

Dimenzije: horizontalni tip, 160×80×125(Š×V×D)mm, veličina otvora 152×76mm

Mod displeja: 5-cifreni displej sa crvenim LED

Uzlazni signal: ±25mV

Kontrolni izlaz: dva alarmna izlaza

Eksterno napajanje: DC 10V/150mA

Napajanje: AC 220V

3. Tehničke specifikacije

Napajanje: AC 85~265V, 50Hz, 7.5W

Radna sredina: 0~50 °C, 10~85%RH (bez kondenzacije)

Digitalni displej: 5-cifreni displej sa crvenim LED

Opseg displeja:-19999~45000, prikaz preopterećenja

Položaj decimalne tačke: izbor 5 različitih položaja

Napon senzora: DC 10V/150mA

Uzlazni signal: 0~±25mV

Brzina uzorkovanja: 10 puta u sekundi

Maksimalno tačaka na displeju: 10000

Kada se uključi, na displeju se prikazuje odbrojavanje 9~0.

Autom.vraćanje na nulu: Opseg zavisi od opsega greške

Kontrolni izlazi za poređenje: 6 modova, biranje prema postavci.

-HH : bruto vrednost > postavljeni vrednost za poređenje

-LL : bruto vrednost < postavljena vrednost za poređenje

HP-S: pozitivno odstupanje bruto vrednosti i postavljene vrednosti Au > postavljena vrednost za poređenje


LP-S: negativno odstupanje bruto vrednosti i postavljene vrednosti Au > postavljena vrednost za poređenje

HLPS: apsolutna vredn.odstupanja bruto vrednosti i postavljene vrednosti Au > postavljena vrednost za poređenje

n-HL: apsolutna vredn.odstupanja bruto vrednosti i postavljene vrednosti Au < postavljena vrednost za poređenje

4. Instalacija i ožičenje

Dijagram ožičenja:

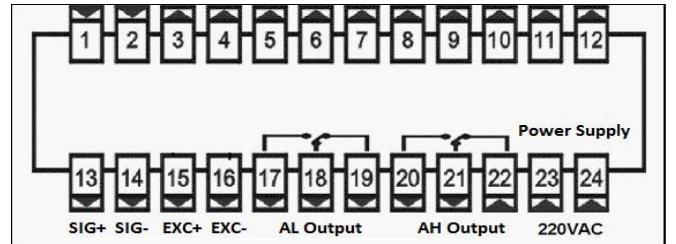

5. Lista parametara

Grupa parametara 1


Kod	Naziv	Opis	Opseg vrednosti	Poglavlje
out 1	OUT1	Vrednost poređenja prvog kontrol.izlaza za poređenje	-19999~45000	7
out 2	OUT2	Vrednost poređenja drugog kontrol.izlaza za poređenje	-19999~45000	7
Au	Au	Ciljne vrednosti kontrolnog izlaza za poređenje	-19999~45000	7
cR	oA	Lozinka	0~9999	6.4
ALo 1	ALo1	Mod poređenja prvog kontrol.izlaza za poređenje	6 modes	7
ALo 2	ALo2	Mod poređenja drugog kontrol.izlaza za poređenje	6 modes	7
HYA 1	HYA1	Osetljivost prvog kontrol.izlaza za poređenje	0~19999	7
HYA 2	HYA2	Osetljivost drugog kontrol.izlaza za poređenje	0~19999	7
AHH	AHH	Detektovanje granične vrednosti peak vrednosti	-19999~45000	7
ALL	ALL	Detektovanje granične vrednosti valley vrednosti	-19999~45000	7

Grupa parametara 2

F0	Fi	Koeficijent	0.5000~3.0000	8.1
F-r	F-r	Opseg	100~45000	8.2
in-b	in-b	Nulta tačka	-19999~45000	8.3
mv	mv	Osetljivost senzora	0.8000~3.0000	8.4
in-d	in-d	Prikaz položaja decimalne tačke	5 modes	8.5
SZero	SZero	Automatsko vraćanje na izbor nule pri uključenju	oFF / oN	8.6
Zror	Zror	Opseg postavke nule	0~10000	8.7
FLtr	FLtr	Digitalno filtriranje	1~20	8.8
unit	unit	Jedinica	0~3	8.9
Std	Std	Opseg procene stabilnosti	1~100	8.10
tr-d	tr-d	Opseg praćenja nule	0~4	8.11
oR 1	oR 1	Kontrola izbora vrednosti postavke alarma lozinkom	oFF / oN	8.12

6. Rad sa uredajem

6.1 Uputstva u vezi panela i tastera

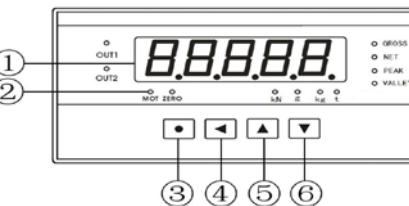

Naziv	Opis
① Prozor displeja	1. Prikaz izmerenih vrednosti, kao što su bruto vrednost, neto vrednost, peak (najveća) i valley (najmanja) vrednost 2. Prikaz simbola parametara i vrednosti parametara u stanju podešavanja parametara
② Indikatorske lampice	1. out1, out2 su indikatorske lampice za izlaze za poređenje 2. MOT lampica svetli, izmerena vrednost je promenjena. 3. Zero lampica svetli, izmerena vrednost je nula. 4. GROSS svetli, prikazuje se bruto vrednost. 5. NET svetli, prikazuje se neto vrednost. 6. PEAK svetli, prikazuje se najveća vrednost. 7. VALLEY svetli, prikazuje najmanja vrednost. 8. KN, g, kg, t su indikatorske lampice mernih jedinica
③ Taster za postavke	1. Pritisnite ovaj taster 2 sek za ulaz u stanje podešavanja. 2. Pritisnite ovaj taster pa u roku od 2 sekunde do prikaza i uđite u stanje podešavanje. 3. Pritisnite ovaj taster, pa u roku od 2 sekunde, nakon 2 sekunde biće obrisana valley (najmanja) vrednost
④ Levi taster	1. Kada se težina ne menja, kada pritisnete ovaj taster kontroler beleži bruto vrednost vrednost kao neto umanjenu za vrednost odbitka i prenosi je na neto vrednost za prikaz 2. Za pomeranje pozicije za izmenu. 3. Kada postavljate neki parametar, ovim tasterom ulazite u njegovu izmenu.

⑤ Taster za uvećanje	1. U stanju merenja, prebacivanje između bruto vrednosti, neto vrednosti, najveće i najmanje vrednosti. 2. Tokom podešavanja, za povećanje vrednosti.
⑥ Taster za smanjenje	1. Ako bruto vrednost ne prelazi nulli opseg i vrednost merenja ostaje nepromenjena, pritisnite ovaj taster 2 sekunde da biste se vratili na nulu. 2. Tokom podešavanja, za smanjenje vrednosti.

6.2 Uputstva za podešavanje parametara

Parametri uređaja su podeljeni u dve grupe i lista parametara je data u poglavljiju 5.

★ Prva grupa parametara i druga grupa parametara se kontrolisu uz unošenje lozinke. Parametri se ne mogu podešavati ako se ne postavi lozinka.

★ Parametri , , se mogu birati kontrolom lozinke preko podešavanja parametra .

Kada je postavljeno na OFF, nije kontrolisan lozinkom. Kada je postavljeno na ON, ako lozinka nije postavljena, može se ući u parametre i videti ih, ali se ne mogu modifikovati i sačuvati.

6.3 Metoda podešavanja poređenja-Vrednost poređenja kontrolnog izlaza

Vrednost poređenja je u prvoj grupi parametara.

1. Pritisnite taster 2 sek da biste ušli u stanje podešavanja i na displeju će se prikazati .

2. Možete redom birati druge parametre ove grupe tako što ćete pritisnati taster .

3. Pritiskom se poziva originalna postavljena vrednost trenutnog parametra, trepereće modifikovani bit.

4. Pomerajte modifikovani bit pomoću tastera , taster je za povećavanje, a taster je za smanjenje vrednosti parametra i njegovo modifikovanje do željene vrednosti.

5. Pritisnite taster da biste sačuvali modifikovani parametar i da biste automatski prešli na sledeći parametar. Ako je to poslednji parametar, pritisnite taster da biste prešli na prvi parametar. Ostali parametri ove grupe se mogu podešavati ponavljanjem koraka 2 ~5.

★ Ako modifikovani parametar ne može da se sačuva, to je zato što je parametar postavljen na ON, tako da se on kontrolise lozinkom i potrebno je prvo postaviti lozinku.

6.4 Metoda postavljanja lozinke

Lozinka se može postaviti kada je uredaj u stanju merenja.

1. Pritisnite taster dok se ne prikaže .

2. Neprekidno pritisnite da biste prebacili na .

3. Pritisnite da biste ušli u stanje za izmene, i koristeći tastere , , i izmeni. prikaz na displeju .

4. Pritisnite da biste završili postavljanje lozinke

6.5 Met

6. Pritisom na taster pomerajte se ka bitu za modifikaciju, povećajte vrednost pritiskom na , smanjite pritiskom na kako biste modifikovali parametar na željenu vrednost.

★ predstavlja vrednost parametra u obliku simbola. Trepereći bit treba da bude na kraju modifikacije.

7. Pritisnite taster da biste sačuvali modifikovani parametar i predite na sledeći parametar.


Ponavljajte korake 4 ~ 7 da biste podešili ostale parametre ove grupe.

Izazivajući: Kada se prikaže simbol parametra, držite pritisnutim tast. dok ne izadete iz statusa podešavanja parametara.


7. Opis parametara vrednosti poređenja kontrolnih izlaza

Svaka vrednost poređenja kontrolnog izlaza za poređenje ima tri parametra koji se koriste za kontrolu vrednosti izlaza za poređenje, izbor moda poređenja i upoređivanje osetljivosti vrednosti za poređenje.


- ▶ out_1 i out_2 su vrednosti poređenja prvog i drugog kontrolnog izlaza za poređenje.
- ▶ A_u je ciljna vrednost kontrolnog izlaza za poređenje
- ▶ ALo_1 ~ ALo_2 su modovi poređenja prvog i drugog kontrolnog izlaza za poređenje
- ▶ Sve vrednosti poređenja su jednake bruto vrednosti.
- ▶ Svaka tačka kontrolnog izlaza za poređenje je u vezi sa tri parametra out_1 , ALo , HYA
- ▶ Ako se koriste 3-6 metoda poređenja, one su takođe povezane sa A_u parametrima.
- ▶ out_1 , out_2 : Postavljen je mod poređenja izlaza između Point 1 i Point 2.
- ▶ ALo_1 , ALo_2 : Postavljen je mod poređenja izlaza između Point 1 i Point 2.

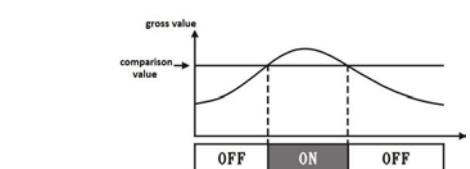


- HH - Bruto vrednost > vrednost poređenja, izlaz je ON

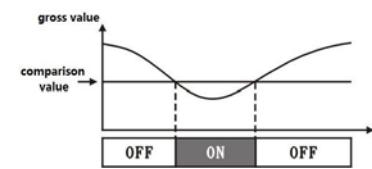

- LL - Bruto vrednost > vrednost poređenja, izlaz je ON

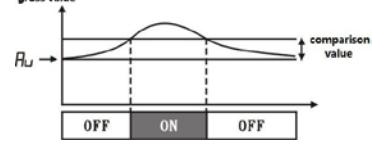


- HP-S - Izlaz je ON kada se bruto vrednost poređenja sa poz. odstupanjem A_u od date vrednosti.

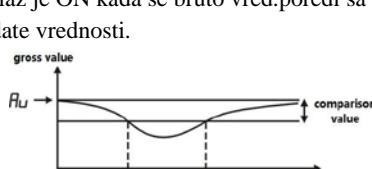


- LP-S - Izlaz je ON kada se bruto vrednost poređenja sa neg. odstupanjem A_u od date vrednosti.

- HLPS - Izlaz je ON kada je bruto vrednost i apsolutna vrednost odstupanja A_u > veća od date vrednosti.

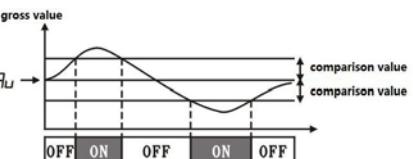


- RLPS - Izlaz je ON kada je bruto vrednost i apsolutna vrednost odstupanja manja od postavljene vrednosti A_u .

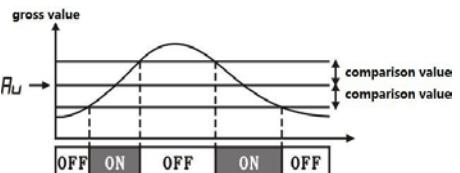

- HYA 1 , HYA 2 - Postavka osetljivosti izlaza za poređenje u tačkama 1 i 2.

- ▶ Osetljivost je proširena oblast podešena u skladu sa potrebnim obnavljanjem izlaza, čime se sprečava često ON, OFF izlaza kada bruto vrednost fluktuirala u blizini vrednosti poređenja.

Npr.: kada je metoda poređenja - HH -

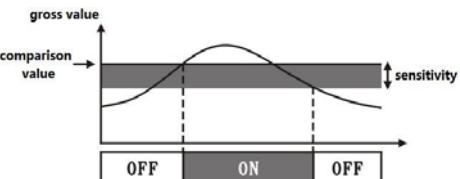

- ▶ RHH procena granične vrednosti najveće (peak) vrednosti

Kada težina u realnom vremenu premaši granicu peak vrednosti, vrši se poređenje nove peak vrednosti, i ona se zadržava sve dok težina ponovo ne premaši graničnu vrednost za peak vrednost.

- ▶ RLL procena granične vrednosti najmanje (valley) vrednosti

Kada je težina u realnom vremenu ispod granične vrednosti za najmanju (valley) vrednost, vrši se poređenje nove valley vrednosti i ona se zadržava sve dok težina ponovo ne bude ispod granične vrednosti valley vrednosti.

8. Specifikacije parametara

8.1 F_r koeficijent

Koeficijent kalibracije celokupnog mernog područja, fabrički podešen, korisnik ne treba da ga modifikuju.

8.2 F_r -r opseg

Opseg senzora je suma opsega n senzora. Korisnik postavlja parametre prema stvarnom opsegu na koji ukazuje F_r .

F_r -r. Fabrička postavka je 10000.

8.3 C_{n-b} nulta tačka

Opseg nulte vrednosti je od -1999 do 45000, fabrička postavka je 10000.

8.4 $\bar{n}u-u$ osetljivost pretvarača

Jedinica osetljivosti pretvarača je MV/v, fabrička postavka je 2.0000.

8.5 C_{n-d} položaj decimalne tačke

Postoji 5 decimalnih mesta i ona su repetitivno 0,0000, 0,0000, 0, 0,0000, 0,0000. Fabrička postavka je 0,0000

8.6 $Sero$ Izbor automatskog resetovanja na nulu

Parametri automatskog resetovanja na nulu. Kada je $Sero = \text{ON}$, uređaj će se autom. resetovati; kada je $Sero = \text{OFF}$, ova funkcija je nevažeća. Fabrička postavka ove funkcije je ON .

8.7 Err Postavka opsega nule

Kada je u stanju merenja izmerena vrednost u opsegu nule, pritisnite taster 2 sek da bi se na displeju prikazala nula. Fabrička postavka je 1000.

8.8 F_{filter} digitalno filtriranje

Na uređaj za merenje sile utiču njegove sopstvene frekvencije koje kao i provođenje eksternih vibracija dovodi do slučajnih vibracija, koje vrednost na displeju čine nestabilnom. U zavisnosti od jačine vibracija, izaberite odgovarajuće digitalno filtriranje da biste stabilizovali displej. Izaberite manji digitalni filter za slabije vibracije i obratno.

Opcioni opseg je od 1 / 20. Fabrička postavka je 1.

8.9 $\bar{n}u-\bar{c}$ Izbor jedinice

0 - t, 1 - kg, 2 - g, 3 - kN.

8.10 $\bar{s}t$ Opseg stabilnosti

Kada varijacija izmerene vrednosti u roku od 1 sek premaši vrednost postavke ovog parametra, uređaj podrazumeva da se vrednost sile menja i Mot lampice su uključene.

8.11 $\bar{c}r-d$ Opseg praćenja nule

Ako je vrednost sile u toku 1 sek u opsegu praćenja nule, očitavanje se prati do nule. Opseg praćenja nule je od 0 ~ 4, nema praćenja kada je vrednost 0.

8.12 $\bar{o}A$ Izbor kontrole postavki izlaza za poređenje lozinkom

Ovim parametrom se definiše da li su postavke izlaza za poređenje kontrolisane lozinkom:

ON - Postavke izlaza za poređenje su kontrolisane lozinkom

OFF - Postavke izlaza za poređenje nisu kontrolisane lozinkom.

9. Uputstva za kalibraciju

Napomena: Pre kalibracije $\bar{c}r-d$ praćenje nulte tačke treba zatvoriti; pritiskom na ZERO taster ne možete postaviti nulu na displeju. Ako uključite uređaj da bi se automatski postavila nula, postavite parametar $Sero$ na OFF, zatim ponovo uključite uređaj pre kalibracije.

9.1 Automatska kalibracija

Fabrički su postavljeni parametri $F_r = 10000$, $\bar{n}u-u = 2.0000$

9.1.1 Automatsko podešavanje nulte tačke :

Pritisnite 2 sek, zatim pritisnite 2 sek, da biste ušli u stanje podešavanja sa prikazom $\bar{c}AL$. Pritisnite da biste ušli u stanje kalibracije nule. Kada završite kalibraciju nule, na displeju se prikazuju 00000 i poslednje cifre će trepereti.

Ako podešavate samo nulu, a ne podešavate opseg, pritisnite taster da biste izašli iz podešavanja i vratili se na normalna merenja.

9.1.2 Automatsko podešavanje opsega

Pritisnite 2 sek, zatim pritisnite 2 sek da biste ušli u stanje za podešavanje sa prikazom $\bar{c}AL$.

① Pritisnite da biste ušli u kalibraciju nule. Kada završite sa kalibracijom nule, na displeju se prikazuje 00000 i tada možete ući u kalibraciju opsega.

② Postavite standardni teg na uređaj za merenje sile- Prikaz vrednosti se podešava na standardnu vrednost tega pomoću tastera i i kalibracija opsega se završava pritiskom na taster .

③ Ako nulta tačka nije kalibrirana, pritisnite da biste ušli direktno u kalibraciju opsega nakon prikaza $\bar{c}AL$. Pritisnite taster i da biste uneli numeričke modifikacije. Prikazana vrednost će biti standardna vrednost za standardni teg.

Pritisnite taster za potvrdu modifikacije i izlaz.

★ Proverite da MOT lampica ne svetli pre nego što potrdite modifikaciju i izadete pritiskom na taster .

9.2 Parametri koji se ne kalibruju

Uredaj napušta fabriku sa kalibriranim osetljivošću senzora i opsegom merenja i nule. Korisnik treba samo da podeši osetljivost senzora, prikaz decimalne tačke i opsega.

Npr.: osetljivost senzora je 2.002 MV/v, i merni opseg svakog od 4 senzora je 1 t. Ukupan merni opseg je 4t

Ne mogu se korigovati sledeće postavke parametara :

F_r	Opseg	40000
$\bar{n}u-u$	Osetljivost pretvarača	2.0020
C_{n-d}	Prikaz položaja decimalne tačke	0.0000

9.3 Korisnikovo manuelno podešavanje

Kada je rezervoar sa materijalom za merenje napunjeno i ako nisu ispunjeni uslovi za kalibraciju, oni se mogu postići finim podešavanjem nulte tačke i koeficijenta. Zabeležite vrednosti $\bar{c}n-b$ i F_r , koje se ne mogu obnoviti nakon kalibracije.

9.3.1 Fino podešavanje nulte tačke

Na primer,

Ako imate veliki rezervoar za materijal, usled mehaničke strukture rezervoara ili promene mehaničkog stanja senzora, prikazana težina može biti pogrešna, jer je došlo do promene nulte tačke. Rezervoar se ne može isprazniti da bi se ponovo kalibrirala nulta tačka, ali se može manualnim putem podešiti unošenjem internog koda nulte tačke. Težina materijala u rezervoaru je procenjena na 20 000 kg prema zapremini rezervoara, ali stvarno može biti prikazano 21 000 kg. Ako se doda 1000 kg materijala, vrednost na displeju će se takođe povećati za 1000 kg i ova promena nije uzrokovana promenom nulte tačke. Nulta tačka se može modifikovati parametrom $\bar{c}r-b$; njeni podešavanje je moguće do 1000kg. Formula podešavanja nulte tačke:

Prikazana vrednost nakon podešavanja nule = Prikaz.vredn.pre podeš. nule - ($\bar{c}n-b$)

9.3.2 Fino podešavanje koeficijenta kalibracije

For example,

Prepostavljajući da je težina platforme za merenje težine 1000 kg, a uređaj pokazuje 997kg, koeficijent kalibracije treba da se poveća za 1000/997, što je jednak sa 1.00301. Originalni koeficijent kalibracije ima vrednost $F_r = 2.1672$, i potrebno je povećati ovu vrednost koeficijenta 2.1672 za 1.00301 puta, što iznosi $F_r = 2.1737$.

Formula za korekciju koeficijenta kalibracije:

Prikaz vrednost nakon podeš. = Prikaz vrednosti koefic.pre podešavanja $\times F_r - (C_r-b)$

★ Err 1 : opseg automatske kalibracije koeficijenta iznosi do 10000. Ako premaši 10000, prikazuje se Err 1 .

★ Err 2: kada se merni opseg kalibriše automatski, vrednost ulaznog signala može da pređe granicu. Moguće je da je u tom slučaju vrednost parametra F_r prevelika.

★ Err 3: kada se podešava nula, ulazni signal premašuje za 50% ukupni opseg

★ $\bar{o}L$:

Kada su ulazni signal, koef. kalibracije, merni opseg i osetljivost instrumenta izvan opsega prikaz. $\bar{o}L$

Kada je izmerena vrednost veća od 45000 ili manja od -19999, na displeju se prikazuje $\bar{o}L$